

# नोट्स

whatsapp

8696608541

अपडेटेड नोट्स

OM PRAKASH SAINI





Chapter - धातु कर्म व तत्वों का निष्कर्षण

\* खनिज Minerals - वे तत्व जो पृथ्वी के भूगर्भ में संयुक्त शैलियों के रक्त में पाए जाते हैं और जिन्हे खानों से खोदकर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। खनिजों के साथ लवण पदार्थ मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि भी मिले होते हैं।

\* अथस्क Ore - जिन खनिजों से धातु सुविधा पूर्वक आसानी से और कम लागत में प्राप्त हो जाती है उसे अथस्क कहते हैं। जिस अथस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है वह उस धातु का महत्वपूर्ण अथस्क होता है।

1. धातु लौहा (Fe)

अथस्क  
हेमेटाइट\*  
मैग्नेटाइट  
लिमोनाइट  
आयरन पाइराइट  
सिडेराइट

सुन्न  
 $Fe_2O_3$   
 $Fe_3O_4$   
 $Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$   
 $FeS_2$   
 $FeCO_3$

2. एल्यूमीनियम (Al)

$Al_2O_3 \cdot 2H_2O$  डायोक्साइड  
बॉक्साइट\*  
क्रायोलाइट

$Al_2O_3$  का रॉडम,  $KAlSi_3O_8$   
 $Al_2O_3 \cdot 2H_2O$   
 $Na_3AlF_6$

3. कॉपर (Cu)

कॉपर पाइराइट\*  
कॉपर ब्लेंड\*  
क्युप्राइट

$CuFeS_2$   
 $Cu_2S$   
 $Cu_2O$  (खुबी)

4. जिंक (Zn)

कैलामाइन  
जिंकाइट  
जिंक ब्लेंड

$ZnCO_3$   
 $ZnO$   
 $ZnS$

$ZnFe_2O_4$  फ्रैंकलिकाइट



5. सिल्वर (Ag) अर्जेंट साइट Ag<sub>2</sub>S

6. मर्करी (Hg) सिनेबार HgS

\* अधात्री (Matrix) - अथस्क में उपस्थित मिट्टी कंकड़, पत्थर आदि लथपथ पदार्थों को अधात्री कहते हैं।

\* धातुकर्म - Metallurgy - अथस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो भौतिक व रासायनिक प्रक्रम किए जाते हैं उसे धातु कर्म कहते हैं। धातुकर्म निम्न पदों में सम्पन्न होता है।

- i) संहोवन (चूर्णिकरण)
- ii) अथस्क का सांद्रण
- iii) सांद्रित अथस्क का धातु ऑक्साइड में बदलना (अर्जन व निस्कापन)
- iv) धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयन
- v) धातु का शुद्धिकरण

i) संहोवन (चूर्णिकरण) - अथस्क के बड़े-2 टुकड़ों को मशीनों से तोड़कर छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। छोटे टुकड़ों को स्टेम्प मील में पीसकर महीन चूर्ण बना लिया जाता है।

ii) अथस्क का सांद्रण - अथस्क में उपस्थित लथपथ पदार्थों (अधात्री) को अलग करना अथस्क का सांद्रण कहलाता है। अथस्क का सांद्रण निम्न विधियों द्वारा किया गया है।

1. गुरुत्विय प्रथक्करण
2. चुम्बकीय प्रथक्करण
3. साग स्तवन विधि
4. रासायनिक विधि (निष्कालन)



द्रवीय धावन

1. गुब्बकीय पृथक्करण -


ये विधि उन अथस्को के सांद्रण में काम आती है जिनमें अधात्री व अथस्क के घनत्व में अन्तर होता है। इसमें अथस्क के महीन पाउडर को जल की तेज धारा में धोते हैं जिससे हल्की अशुद्धियाँ जल के साथ बह जाती हैं। जबकि अथस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं।

आयरन व टिन के ऑक्साइड व कार्बोनेटों का सांद्रण।  
Eg: इसी विधि द्वारा किया जाता है।  $Fe_2O_3, SnO_2$   
किसी टैराइड

2. चुम्बकीय पृथक्करण -

इस विधि द्वारा उन अथस्को का सांद्रण किया जाता है जिसमें अथस्क चुम्बकीय प्रकृति का होता है जबकि अधात्री अचुम्बकीय प्रकृति की होती हैं। इसमें चुम्बित अथस्क को लेंडर के पट्टे पर धीरे-2 गिराते हैं। जैसे ही चुंब चुम्बकीय धिरणी के पास आता है तो अधात्री पहले अलग हो जाती हैं जबकि अथस्क कुछ दूर जाके गिरता है। इस प्रकार अधात्री व अथस्क को अलग-2 कर दिया जाता है।

Eg:  $Fe_3O_4$   
 $Fe_2O_3$   
 $Fe_2O_4$   
(विलक्षणमाइट)

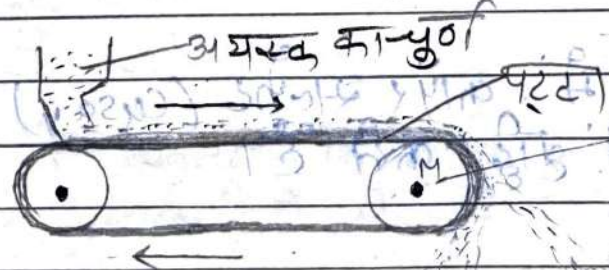

3. आग लवन विधि -

यह विधि सल्फाइड अथस्को के सांद्रण में काम आती है जैसे  $CuFeS_2$ , गैलेना (Pbs), जिंक ब्लेंड (Zns) |  $MgS$



सिद्धान्त-


यह विधि इस सिद्धान्त पर आधारित है कि ग्लाइड अयस्क तैल द्वारा तैली से आर्ड होते हैं। जबकि अधात्री तैल द्वारा तीव्रता से आर्ड होते हैं। इस विधि में अलग-2 प्रकार के कारक मिलाये जाते हैं।

⇒ झाग कारक -

→ यह झाग बनाने का कार्य करता है। झाग कारक के रूप में पसा अम्ल, चीड़ का तैल, अथवा नीलगिरी का तैल काम में लेते हैं।

⇒ प्लवन कारक -

यह अयस्क के कणों को हल्का कर ऊपर कि और तैराने में सहायक होता है। प्लवन कारक के रूप में सोडियम ऐथिल जैन्थेट

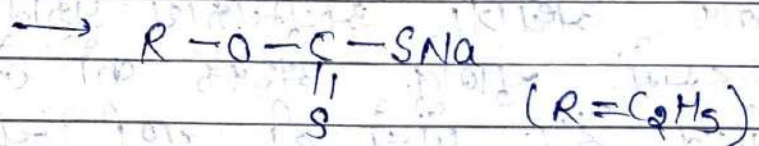

⇒ फेन स्थायी कारक -

ये कारक घने झाग को स्थायी बनाने का कार्य करता है।  
Eg. एनिलीन, क्रिसॉल

⇒ सक्रिय कारक -


इसके रूप में कॉपर सल्फेट (CuSO<sub>4</sub>) मिलाया जाता है जो प्लवन क्षमता में वृद्धि करते हैं।

⇒ अवनमक (डिप्रेसर) -

जो पदार्थ झाग कि मात्रा को कम करने के लिए काम में लाये जाते हैं उन्हें अवनमक कहते हैं।





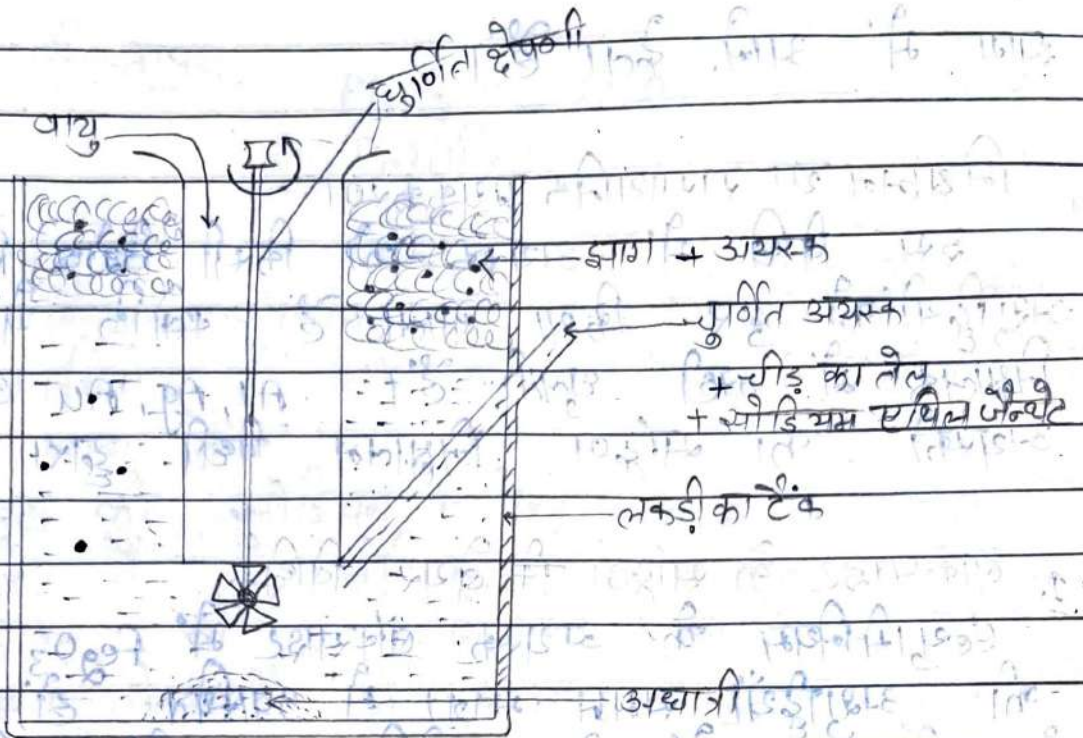

लकड़ी के टैंक में पर्याप्त पानी भरकर उसमें चुंनिट सल्फाइड अथस्क तथा साथ में थोड़ा चीड़ का तेल व सोडियम ऐपिस जेन्थैट मिला दिया जाता है। वायु कि तेज धारा प्रवाहित कर चुंनिट वीपणी द्वारा विलोडन कराते हैं जिससे झाग उत्पन्न होते हैं झाग के साथ अथस्क के कण ऊपर आ जाते हैं जबकि अधात्री नीचे रह जाती है। झाग को अलग कर पल से धोकर अथस्क का सांद्रण कर लिया जाता है।

\* सल्फाइड अथस्को में अवनमक कि भूमिका -  
 कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में ही सल्फाइड अथस्को को पृथक् करने के लिए भी झाग प्रोबल विधि का काम में आती है। लेकिन इसमें अवनमक का प्रयोग किया जाता है जो एक झाग को कम करने वाला कारक होता है। जिंक ब्लैण्ड (ZnS) तथा गैलेना (PbS) को पृथक् करने के लिए NaCN को काम में लाया जाता है। जो ZnS को ऊपर झाग में आने में सहायता देता है जबकि PbS को



झाग में आने देता है।


4. निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण

इस विधि में अथस्क को किसी विशेष विलायक में घोलकर अशुद्धियों को दूर किया जाता है क्योंकि ये अशुद्धियाँ निक्षालक में नहीं घुलती हैं।  $\text{Al}$ ,  $\text{Ag}$ ,  $\text{Au}$  आदि धातुओं के अथस्क का सांद्रण निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है।


\* 1. बॉक्साइट के सांद्रण के बेयर विधि -

एल्युमिनियम के अथस्क बॉक्साइट में  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  व  $\text{SiO}_2$  (सिलिका) की अशुद्धियाँ समान मात्रा में उपस्थित हों तो बॉक्साइट के निक्षालन में बेयर विधि काम में आती है। ये विधि तीन पदों में सम्पन्न होती है।

(i) बॉक्साइट को  $\text{NaOH}$  विलयन के साथ गर्म करने पर धुलनशील सौडियम मेरा एल्युमिनेट ( $\text{NaAlO}_2$ ) प्राप्त होता है। इसे हानकर अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है।

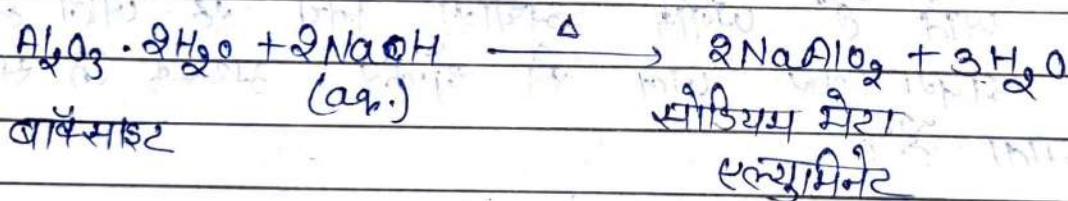


(ii) सौडियम मेरा एल्युमिनेट में अल्प मात्रा में ताजा  $\text{Al(OH)}_3$  एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर तनुकरण करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है।

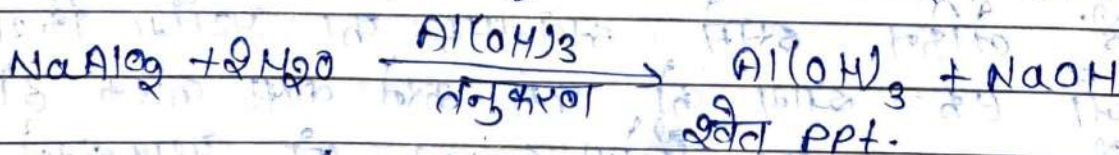

(iii)  $\text{Al(OH)}_3$  अवक्षेप को अलग कर सुखा लिया जाता है और गर्म करने पर शुद्ध एल्युमिना ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) प्राप्त होता है।






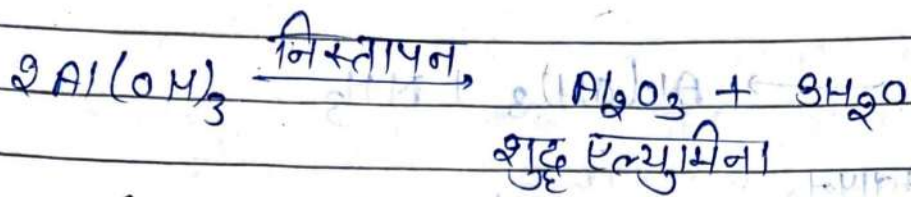

\* ii. हॉल की विधि -

जब बाक्साइड में  $Fe_2O_3$  के अशुद्ध अधिक मात्रा में उपस्थित हों तो उसका निक्षालन हॉल विधि द्वारा किया जाता है।

जब बाक्साइड को सोडियम कार्बोनेट ( $Na_2CO_3$ ) के साथ संगमित करते हैं तो सोडियम मोटा एल्युमिनेट बनता है जिसके तनुकरण से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और अंत में शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है।

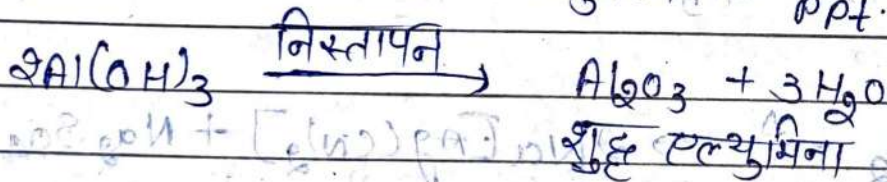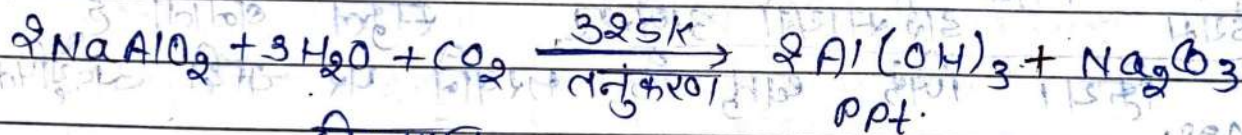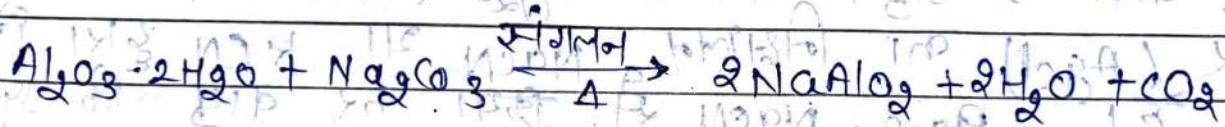


\* iii सरपेक विधि -



जब बाक्साइड में  $SiO_2$  के अशुद्ध अधिक मात्रा में उपस्थित हों तो उसका निक्षालन सरपेक विधि द्वारा किया जा सकता है।

बाक्साइड को कोक-चुर्न (कोर्बन) व नाइट्रोजन ( $N_2$ ) के साथ गर्म करते हैं जिससे  $AlN$  (एल्युमिनियम नाइट्राइड) बनता है।

  
$AlN$  का जल अपघटन कराने पर  $Al(OH)_3$  प्राप्त होता है जिसके द्वारा शुद्ध  $Al_2O_3$  प्राप्त कर लिया जाता है।





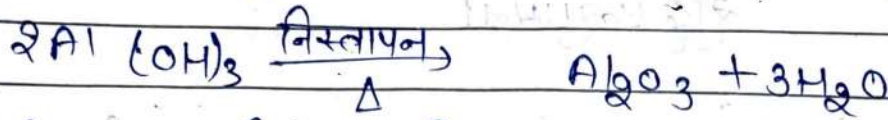



इसमें  $\text{Al}_2\text{O}_3$  की अशुद्धि का कौंक चुर्की द्वारा उच्च ताप पर उसमें अपचयन हो जाता है। और वे वाष्पशील होने के कारण अलग हो जाती हैं।

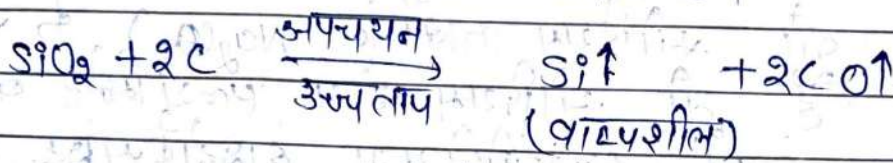


\*.IV. सोने व चांदी के अथस्को का निष्कालन -

 चांदी के प्रमुख अथस्क  $\text{Ag}_2\text{S}$  (अर्जेंटाइट) तथा हार्न सिल्वर ( $\text{AgCl}$ ) का निष्कालन  $\text{NaCN}$  या  $\text{KCN}$  द्वारा किया जाता है।  $\text{Ag}_2\text{S}$ ,  $\text{NaCN}$  से किया कर वायु कि अपस्थिती में सोडियम सायनाइड अर्जेंटर संकुल बनाता है जिसकी क्रिया जिंक धातु के करवाने पर चांदी अवक्षिप्त हो जाती है।

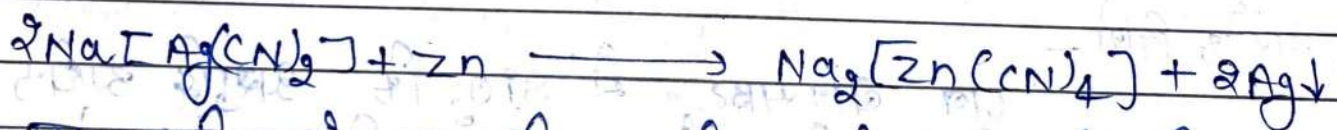

इस अभि. की आथनिक समीकरण के रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है।

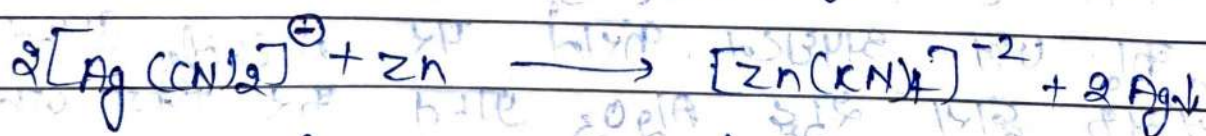

∴ इस प्रक्रम के प्रथम पद में सायनाइड संकुल बनाता है अतः इसे सायनाइड संकुल भी कहा जाता है।






इस क्रिया में धातु का पहले NaCN द्वारा ऑक्सीकरण होता है तथा उसके बाद प्रबल अपचयक जिंक द्वारा अपचयन होता है। अतः यह ऑक्सीकरण अपचयन आधारित प्रक्रम है। ∴ इसमें धातु के संकुल के प्रतीय विलयन से धातु का अवक्षेपण होता है। अतः इसे हाइड्रोधातु-क्रम या जल धातु क्रम भी कहते हैं। (सायनाइड प्रक्रम)

iii.) सांद्रित अथस्क का धातु ऑक्साइड में बदलना (ग्रामि व निस्तापनी) सांद्रित अथस्को को वायु कि अनुपासीती एवं अनुपासीती में गर्म कर उसे धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। सांद्रित अथस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए दो विधियाँ काम में आती हैं।

निस्तापन calcination.


A.) सांद्रित अथस्को को वायु कि अनुपासीती में उच्चताप पर धातु के गलनांक से कम) गर्म करने से धातु ऑक्साइड बनता है। इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। यह क्रिया अल्पवाष्पित अथस्क, हाइड्रोक्साइड अथस्क अथवा कार्बोनेट अथस्को को धातु ऑक्साइड में बदलने के काम आती है। इसमें अल्पवाष्प, CO<sub>2</sub>, आदि अशुद्धियाँ बहर निकल जाती हैं। यह क्रिया साधारण बड़ी अथवा परवर्तनी बड़ी में कि जाती है।

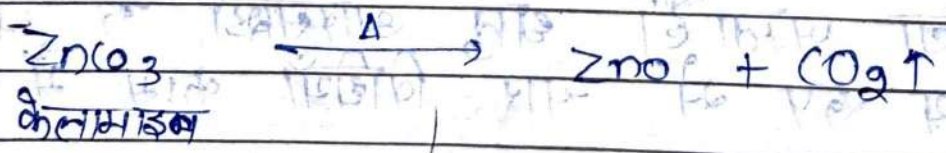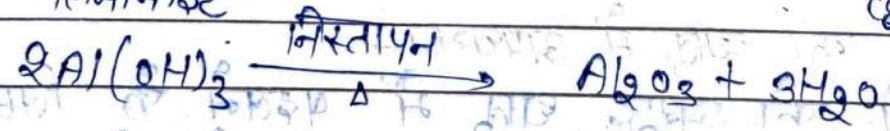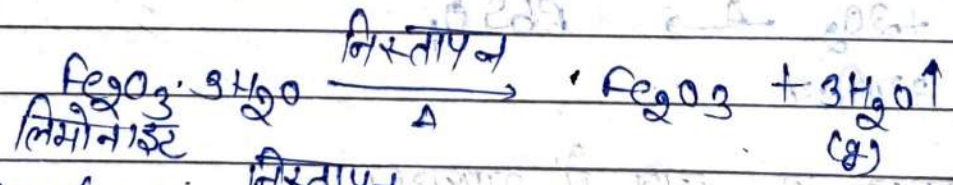





Q. परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए ?

 
Q. भर्जन व निस्तापन में अंतर लिखें ?



  
B) भर्जन Roasting  
सांक्षिप्त अर्थकों को वायु कि उपस्थिति में उच्च ताप (धातु के गलनांक से कम) पर परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। जिससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे भर्जन कहते हैं। इस क्रिया में अधातुओं कि अशुद्धियाँ उनके ऑक्साइडों के रूप में बदल जाती हैं।



सल्फाइड अर्थकों का भर्जन करने पर उनके ऑक्साइड व  $SO_2$  गैस प्राप्त होती है।

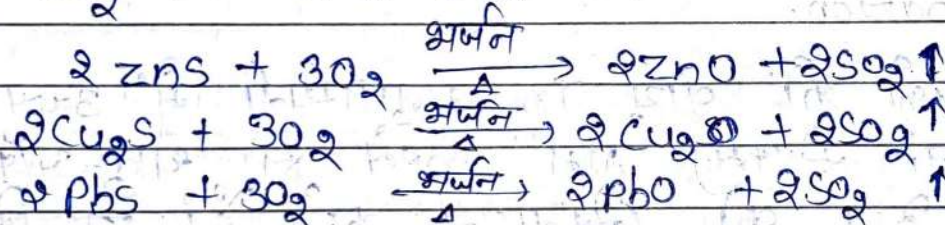

 Note:- कभी-कभी सल्फाइड अर्थकों को वायु के आधिक्य में गर्म करने पर धातु सल्फ ऑक्साइड के स्थान पर साधातु सल्फेट बन जाता है।




आधिक्य

iv) धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन-  
धातु ऑक्साइडों को अशुद्ध धातु में बदलने के लिए उनका अपचयन कराया जाता है। धातु ऑक्साइडों के अपचयन के लिए मुख्य रूप से चार विधियाँ काम में आती हैं।




- i. कोक चूर्ण द्वारा अपचयन (उष्णता)
- ii. एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा अपचयन (एल्युमिनोथर्मिट विधि)
- iii. स्वतः अपचयन (ताप अपचयन)
- iv) विद्युत अपघटनी अपचयन (इलेक्ट्रो धातु कर्म)

1. कोक चूर्ण द्वारा अपचयन (उष्णता) -  
 इस विधि द्वारा कम विद्युत धनी धातु Pb, Zn, Sn, Fe, Cu आदि के ऑक्साइडों का अपचयन कोक चूर्ण द्वारा आसानी से हो जाता है जब इनके ऑक्साइडों को कोक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो धातु प्राप्त होती है।

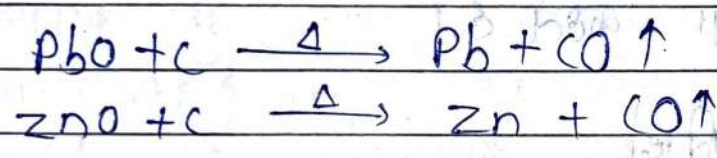


अतः भार्जित अथवा कोक चूर्ण व गलकर्मिलाकर उच्च ताप पर वात्या भट्टी में गर्म करने की प्रक्रिया को फालन कहते हैं। Fe, Cu आदि के ऑक्साइडों का अपचयन वात्या भट्टी में उच्च ताप पर कोक चूर्ण द्वारा आसानी से हो जाता है।

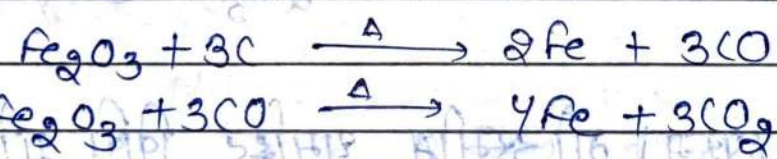

\* परावर्तनी भट्टी -



मकराबद्धर चित्र      निकास मार्ग

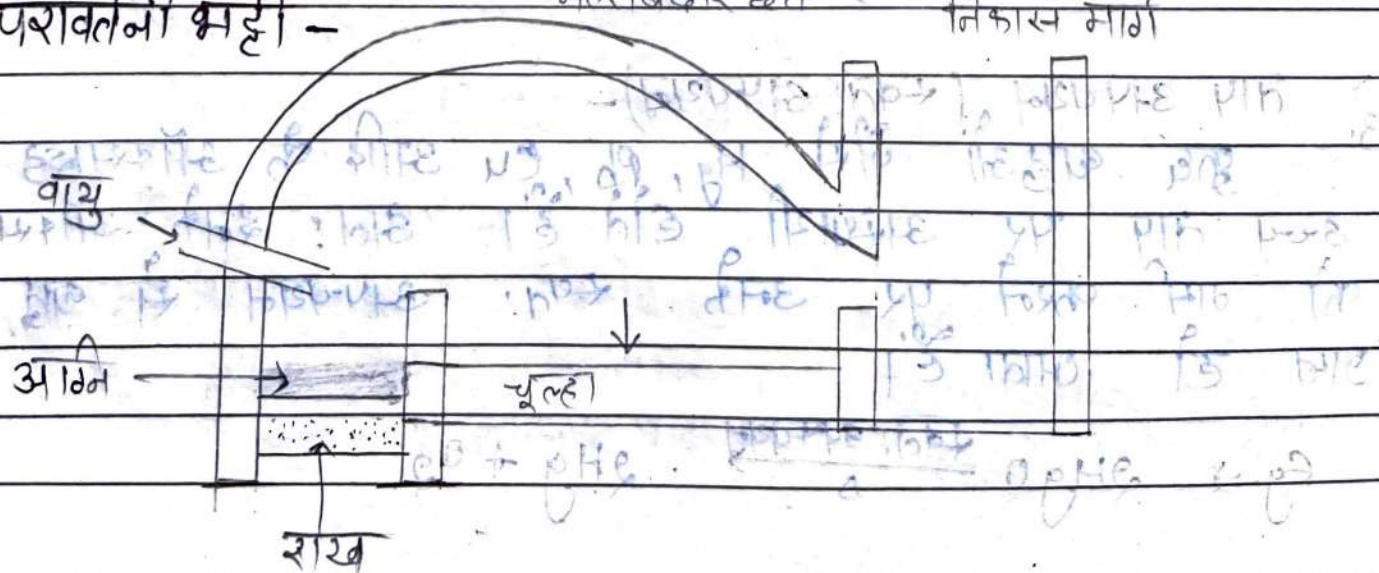



**\* भर्जन**  
 इसमें सांद्र अथस्को को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं।  
 इसमें परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं।

  **निस्तापन**  
 इसमें सांद्र अथस्को को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं।  
 इसमें परावर्तनी भट्टी व साधारण बट्टी दोनों में गर्म कर सकते हैं।




**पुगलन में -**  
Note:-

वाल्थ भट्टी में Fe, Cu के अथस्को का कौक-चूर्ण द्वारा उच्चताप पर अपचयन होता है अतः इसे पाथरो धातुकर्म भी कहते हैं।

**2. एल्युमिनो - थर्मिट विधि -**

 
इस विधि द्वारा Cu, Mn आदि के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। क्योंकि इन धातुओं के ऑक्साइड कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा आसानी से अपचयित नहीं होते।



इस अभिक्रिया को (छक्रम) गौल्डस्मीथ थर्मिट विधि भी कहते हैं।


**3. ताप अपचयन (स्वतः अपचयन) -**

कुछ धातुओं जैसे Mg, Pb, Cu आदि के ऑक्साइड उच्च ताप पर अस्थायी होते हैं। अतः इनके ऑक्साइड को गर्म करने पर उनके स्वतः अपचयन से धातु प्राप्त हो जाता है।

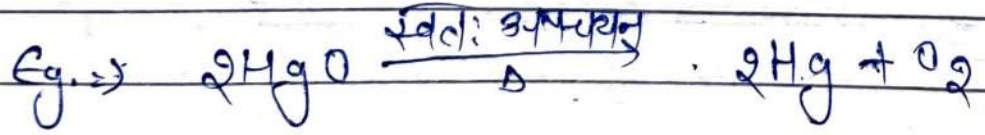



वेसैमर परिवर्तक में फफौलेदार तांबे बनते समय होने वाली  
 धातु: आग्नेय, धातु: स्वतः अपचयन का उदा. है।


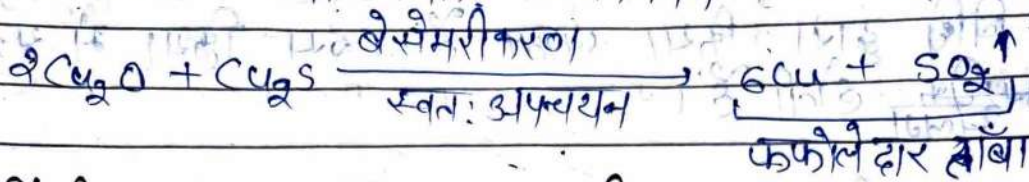


4. इलेक्ट्रो अपचयन (वैद्युत अपघटनी अपचयन) -


इस विधि द्वारा अधिक क्रियाशील धातु Na, K, Mg, Al, Ca आदि के ऑक्साइड, हाइड्रॉक्साइड अथवा क्लोराइडों का गलित अवस्था में वैद्युत अपघटन किया जाता है। ती रेडॉक्स द्वारा धातु कैथोड पर प्राप्त हो जाती है और अधातु एनोड पर मुक्त होती है।

उष्मागतिकी के  $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$  के अनुसार सेल के रेडॉक्स युग्म के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर धनात्मक हो तो  $\Delta G^\circ$  का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। अतः अधिक क्रियाशील धातु विलियन में जबकि कम क्रियाशील धातु विलयन के बाहर कैथोड पर प्राप्त होती है। जैसे -

 गलित NaCl का वैद्युत अपघटन -

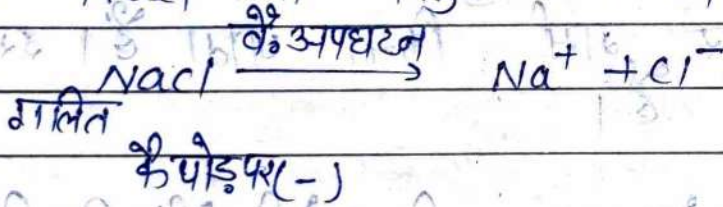




एनोड पर (+)

 

\* धातुकर्म -

=> लौह का धातुकर्म -

   A. मुख्य अयस्क -






### B. सांद्रता -

लोहे के प्रमुख अयस्क हैमेटाइट का सांद्रण चुम्बकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इस क्रिया में अचुम्बकीय अघात्री अयस्क अलग होती है।

### C. निस्तापन या भर्जन -

 सांद्रित अयस्क को वायु कि अनुपस्थिती में गर्म कर नमी तथा  $CO_2$  को बाहर निकाल दिया जाता है। निस्तापन के बाद उसका परावर्तनी भट्टी में भर्जन किया जाता है। जिससे S, P, As आदि की अशुद्धियाँ ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती हैं। इस क्रिया में कैरस ऑक्साइड (FeO) से वायु से किया कर कैरिक ऑक्साइड ( $Fe_2O_3$ ) में बदल जाता है।



### D. प्रगलन -

भारित अयस्क में कोक चुर्की व गालक मिलाकर वात्याभट्टी में उच्चताप पर गर्म किया जाता है। इस क्रिया को प्रगलन कहते हैं।


#### → वात्याभट्टी -

यह स्टील कि बनी बेलनाकार भट्टी होती है जिसकी भीतरी सतह पर अग्निसह इंटों का स्तर लगा होता है। यह लगभग 30m गहरी तथा 6-8 m व्यास वाली होती है। भट्टी के शीर्ष पर कप-कॉन व्यवस्था होती है। जिसके द्वारा धान को भट्टी में डाला जा सकता है लेकिन भट्टी की गैस बाहर नहीं आ पाती है भट्टी के मध्य भाग में गर्म वायु प्रवाहित करने के लिए स्वीयर (सुडिकार्य) लगा होते हैं तथा प्रेस में गलित धातु व धातु मूल को बाहर निकालने के लिए अलग-2 द्वार होते हैं।



कप कौन व्यवस्था


ब्रॉक  
स्टील  
प्लेट

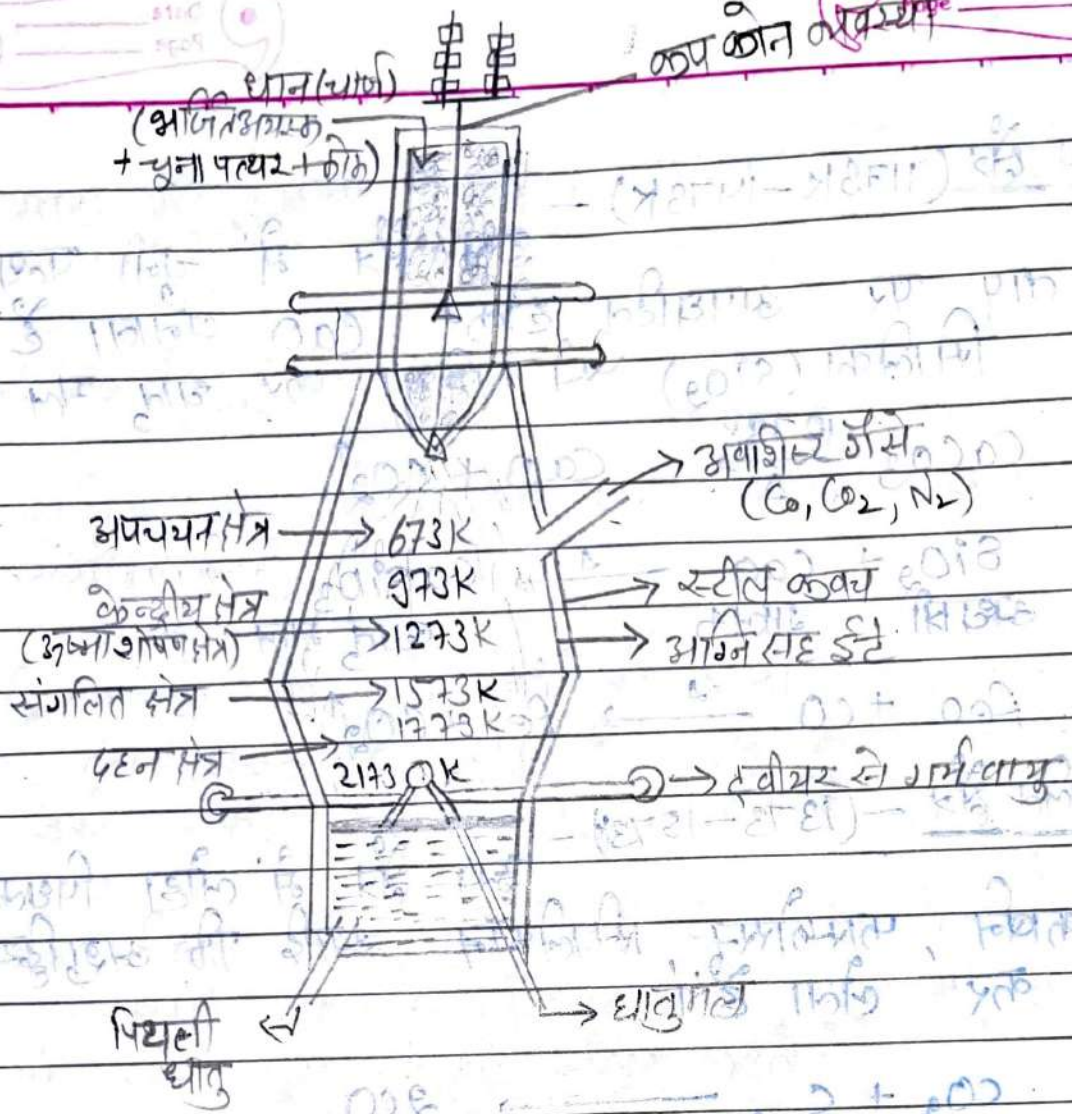

वाल्था बड़ी में प्रालन किया -

वाल्था बड़ी में धान ( 8 भाग अयस्क, 1 भाग कोक चुना 1 भाग  $CaCO_3$  ) को कप कौन व्यवस्था द्वारा डालकर इसका प्रालन कराते हैं। जिससे बड़ी में अलग - 2 क्षेत्र में अलग - 2 क्रियाएँ होती हैं।




1. अपचयन क्षेत्र (673 - 973 K) - इस क्षेत्र में  $FeO$  का अपचयन  $CO$  द्वारा होता है, जिससे  $FeO$  तथा  $CO_2$  प्राप्त होता है।

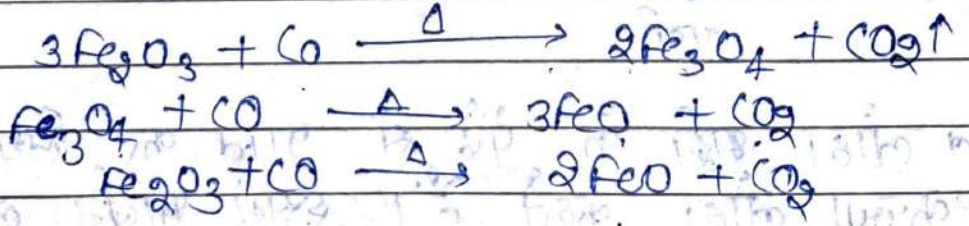




ii. कैल्सीय क्षेत्र (1173K - 1473K) -

  इस क्षेत्र में चुना पत्थर ( $\text{CaCO}_3$ ) उच्च ताप पर अपघटित होकर  $\text{CaO}$  बनता है। जो अधात्री सिलिका ( $\text{SiO}_2$ ) से क्रिया कर धातु मल बनाती है।

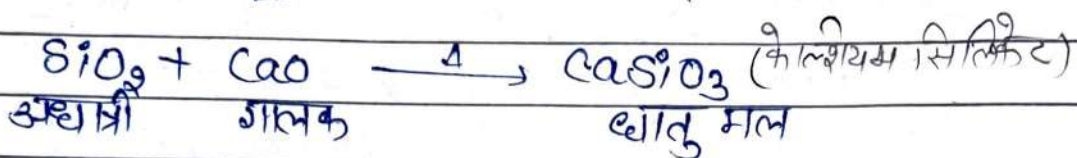


iii.) संगलित क्षेत्र - (1373 - 1573K) -

इस क्षेत्र में लौहा पिघलता है। जो कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन आदि कि अशुद्धियों को गृहण कर लेता है।

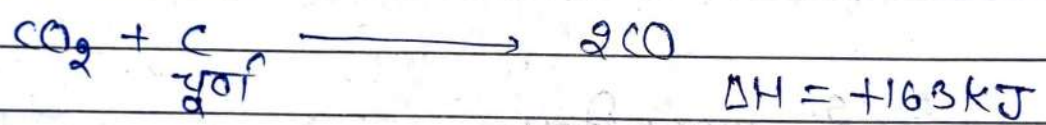

iv.) ब्लैक क्षेत्र (1773K - 2173K) -

इस क्षेत्र में कोक चुर्ण का उच्चताप पर ब्लैक होने से  $\text{CO}_2$  गैस बनती है। जो एक अम्लीय गैस है। तथा  $\text{FeO}$  का कोक चुर्ण द्वारा गलित लौहा में अपचयन हो जाता है।

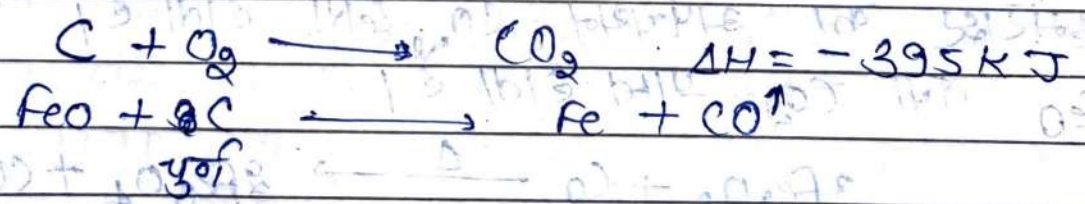

गलित लौहा बूझी के पदों से प्राप्त कर लिया जाता है जिसे कच्चा लौहा कहते हैं। इसमें कार्बन लगभग 4% तथा (Pig Iron)



कुछ मात्रा में S (सल्फर), P, Mn आदि की अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं।

\* ढलवाँ लौहा (Cast Iron) -

वाल्थामही से प्राप्त पिघले लौहे को सिलिका के बर्तनों में डालकर ठंडा किया जाता है।

⇒ यदि पिघले लौहे को तेजी से ठंडा किया जाए तो उसमें कार्बन सिमेंटाइट ( $Fe_3C$ ) के रूप में उपस्थित रहता है तो उसे सफेद ढलवाँ लौहा कहते हैं।

⇒ यदि पिघले लौहे को धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है तो उसमें कार्बन ग्रेफाइट के रूप में उपस्थित होता है तो उसे भूरा ढलवाँ लौहा कहते हैं।

गुण - ढलवाँ लौहा अति कठोर, भंगुर, जंगरीधी होता है। इसमें कार्बन लगभग 3% तथा इसका गलनांक  $1823K$  होता है।

\* पिट्टा लौहा (Wrought Iron) -


 
 
यह लौहे का शुद्ध रूप होता है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.1 से 0.5% होती है इसमें अन्य अशुद्धियाँ भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। ये अत्यधिक कठोर व मजबूत होता है तथा यह  $1823K$  ताप पर पिघलता है।

पिट्टा लौहे का निर्माण -

ढलवाँ लौहे को परावर्तनी भट्टी में हेमेटाइट के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं जिससे कार्बन की



अशुद्धियाँ उनके ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती हैं।  
 और अन्य तत्व कि अशुद्धियाँ भी ऑक्साइड के  
 रूप में निकल जाती हैं। इसमें अधात्री को रोलर  
 की सहायता से बाहर कर दिया जाता है (धातुमल) है शीघ्र  
 बचे लौहे के गोल पिंड बनाकर उसे वाष्प चालित  
 लघोड से पीटा जाता है। जिससे अशुद्धियाँ बाहर  
 निकल जाती हैं। अतः इसे पिटवाँ लौहा कहते हैं।

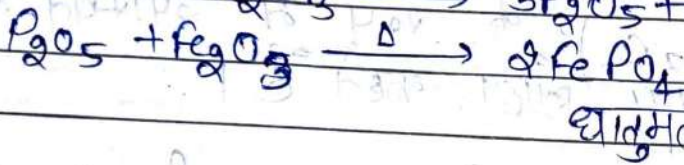

⇒ लौहे का धातु मल -

A. प्रमुख अथस्क -

- $CuFeS_2$  - कॉपर पाइराइट
- $Cu_2O$  - क्युप्राइट (खुबी कॉपर)
- $Cu_2S$  - कॉपर ग्लोस

B. सांद्रण -

 
 
 
 
लौहे का प्रमुख अथस्क कॉपर पाइराइट होता है।  
 जिसको स्टेम्पमील में पीसकर महीन चुर्ण बना लिया  
 जाता है। और झाग प्लवन विधि द्वारा अथस्क का  
 सांद्रण कर लिया जाता है।

C. भर्जन व पगलन

सांद्रित अथस्क में सिलिका कि कुछ मात्रा मिलाकर  
 परावर्तनी झट्टी में गर्म करते हैं। जिससे अथस्क धातु  
 ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया में  $FeO$  की  
 अशुद्धि को सिलिका से क्रिया कराकर धातु मल के रूप



में अलग कर दी जाती है। इसमें निम्न अभिक्रियाएँ सम्पन्न होती हैं।






अधात्री                      गालक                      धातुमल (कैल्सियम सिलिकेट)

अतः अर्धन व निस्तापन से प्राप्त ताँबे में  $Cu_2O$  तथा  $Cu_2S$  की अधिकतम मात्रा पाई जाती है जिसे कॉपर मैट कहते हैं।

### v. बैसेमरीकरण

   ये क्रिया बैसेमर परिवर्तिक में होती है। जो एक नॉशपाती के आकार की एक झड़ी होती है जिसकी भीतरी सतह पर  $SiO_2$  (सिलिका) या  $MgO$  का स्तर लगा होता है जो गालक का कार्य करता है। नीचे की ओर झुंडिकाओं से गर्म वायु प्रवाहित की जाती है।


कॉपर मैट को बैसेमर परिवर्तिक में डालकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं। जिससे झुंडियाँ बाहर निकल जाती हैं और फफोलेदार ताँबा प्राप्त होता है जो लगभग 98% शुद्ध होता है।



अधात्री                      गालक                      धातुमल






इसमें स्वतः अपचयन द्वारा कफोलेदार तांबा प्राप्त होता है।

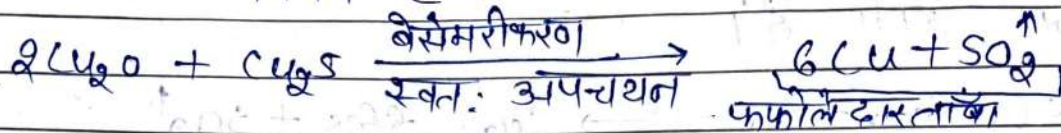

⇒ जिंक का धातुकर्म -

   a) प्रमुख अयस्क -




b) सांद्रण -

जिंक ब्लेण्ड ( $ZnS$ ) अयस्क का सांद्रण सांग लेवन विधि द्वारा किया जाता है। लेकिन कैलासाइन अयस्क का सांद्रण गुरुवलीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है।

c) भर्जन व निस्तापन -



कैलासाइन अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा जबकि  $ZnS$  को भर्जन द्वारा जिंक ऑक्साइड ( $ZnO$ ) में बदल लिया जाता है तथा वाष्पशील अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं।

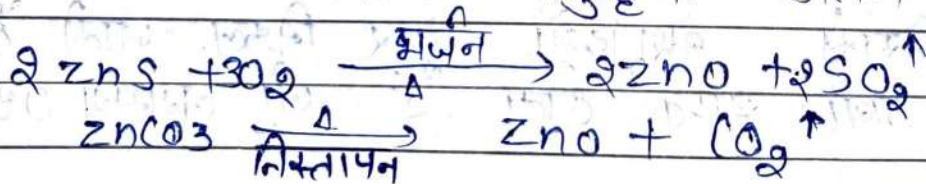


d) पगलान -

 जिंक ऑक्साइड ( $ZnO$ ) में कोक चूर्ण मिलाकर रिटार्डनली में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है जिससे जिंक धातु की वाष्प प्राप्त होती है। जिसे ठंडा कर जिंक धातु प्राप्त कर लिया जाता है।




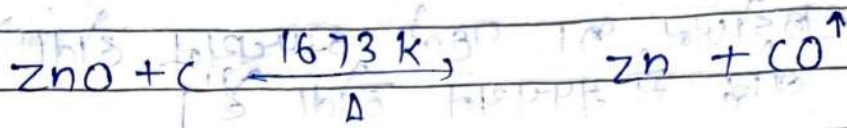



⇒ रूढ़ी कॉपर अथवा निम्न कोटि के अथक से Cu का निष्कर्षण  
 → रूढ़ी कॉपर का अम्ल या जिवाणुओं द्वारा निष्कालन विधि से कॉपर का जलीय विलयन प्राप्त करते हैं। रूढ़ी कॉपर के जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं जिससे कॉपर धातु अवक्षेपित हो जाती है। ये क्रिया हाइड्रो-धातुकर्म विधि कहलती हैं।

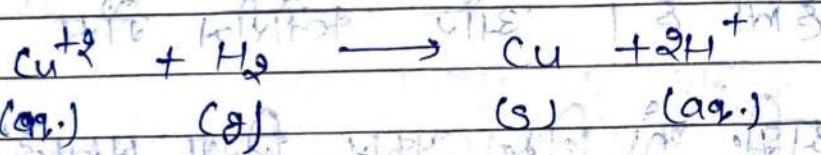

→ कॉपर के जलीय विलयन में लौहे कि धिलन (बुरादा) डालने पर भी कॉपर धातु अवक्षेपित हो जाती है।

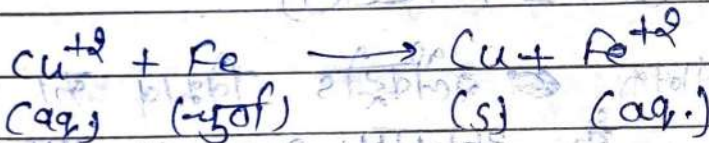

⇒ ऑक्सीकरण-अपचयन द्वारा अधातुओं का निष्कर्षण (रेडॉक्स द्वारा)  
 समुद्री पल अथवा NaCl के सांद्र जलीय विलयन ब्राउन का वैद्युत अपघटनी अपचयन करने पर आसानी से क्लोरिन गैस प्राप्त होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है।

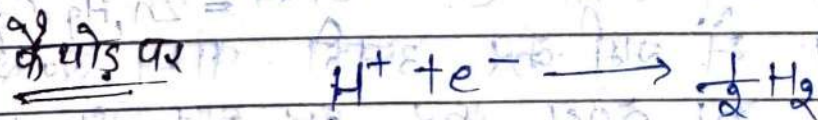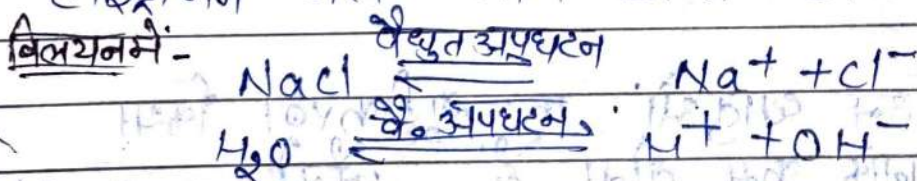


क्योंकि  $\text{H}^+$  का  $E^\circ$  का मान  $\text{Na}^+$  की अपेक्षा अधिक




होता है अतः एल्यूमीनम का पहले अपचयन होता है तथा सोडियम का बाद में अपचयन होता है।

 एनोड पर -



जल के OH- आयन के ~~ह~~ का मान  $Cl^-$  आयन की तुलना में कम होने के कारण OH- आयन को परीयता मिलनी चाहिए थी लेकिन  $\downarrow$  के अधिविभव (over voltage) के कारण एनोड <sup>आक्सीजन</sup> पर क्लोराइड का ही ऑक्सीकरण होता है। और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है।

इस सम्पूर्ण अभि. को निम्न प्रकार लिखा जाता है।

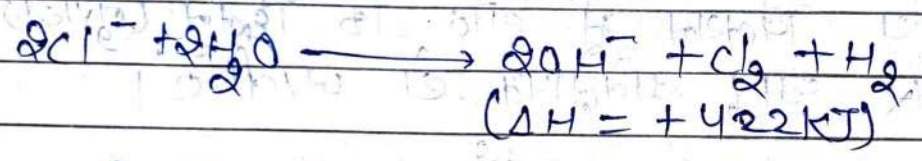

इस अभि. के लिए मानक ~~ह~~ इलेक्ट्रोड विभव का मान  $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$  के अनुसार 2.2 Volt प्राप्त होता है अतः इस अभि. को सम्पन्न करने के लिए सैल का विद्युत वाहक बल 2.2 Volt से अधिक होना आवश्यक है।

V.) धातु का शुद्धीकरण -

आसवन -

इस विधि द्वारा उन धातुओं का शुद्धीकरण किया जाता है जिनका क्वथनांक कम होता है जैसे  $Zn, Mg, Cd$  अशुद्ध धातु को पात्र में गर्म कर उसकी वाष्प बनाई जाती है तथा वाष्प का ठंडा कर शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। जबकी अशुद्धियाँ पात्र में



रह जाती है।

### 2. द्रवीकरण (द्रव गलन परिष्करण)

इस विधि द्वारा उन धातुओं का शुद्धीकरण किया जाता है जिनका गलनांक कम होता है जैसे - Sn (टिन), Pb  
→ कम गलनांक वाले अशुद्ध धातु को पिघलाकर ढालु सतह पर बहाते हैं। जिससे शुद्ध धातु अलग हो जाती है और ठोस अशुद्धियाँ ऊपर शेष रह जाती हैं।

### 3. ढण्ड विलोडन -


इस विधि द्वारा अशुद्ध ताँबे में कॉपर ऑक्साइड को अशुद्धी को दूर किया जाता है। अशुद्ध कॉपर को पिघलाकर उसे हरी लकड़ी के लट्टों से ढिलाया जाता है जिससे लकड़ी से निकलने वाली गैसों कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में बदल देती हैं। इस क्रिया में  $SO_2$ ,  $PH_3O_2$  आदि अशुद्धियाँ वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती हैं।

### 4. वैद्युत अपघटनी अपघटन -


इस विधि में अशुद्ध धातु कि मोटी छड़ को एनोड जबकि शुद्ध धातु कि पतली छड़ को कैथोड बनाया जाता है। इसी धातु के लवण का जलीय विलयन वै. अपघट्य के रूप में लिया जाता है।

सैल में वि. द्वारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभि. द्वारा शुद्ध धातु कैथोड पर जबकि अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं जिसे एनोड मड (पंक) कहते हैं। जैसे कॉपर का शुद्धीकरण इसी विधि द्वारा किया जाता है।




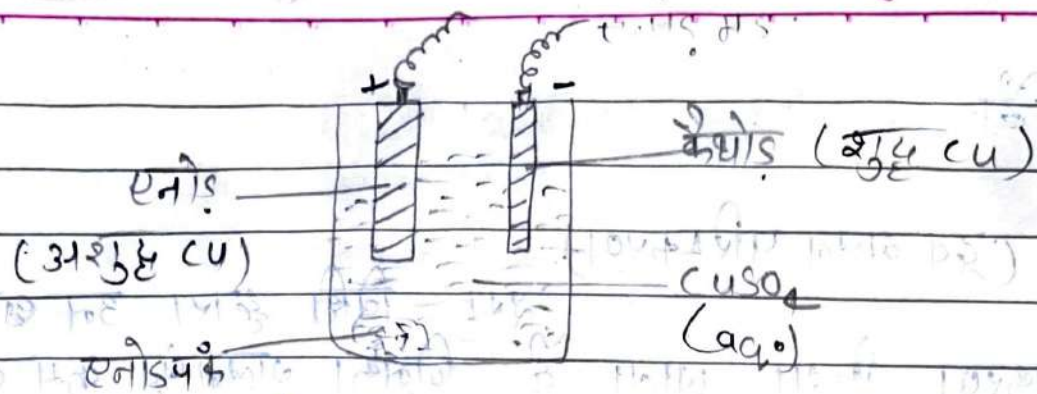

एनोड पर.

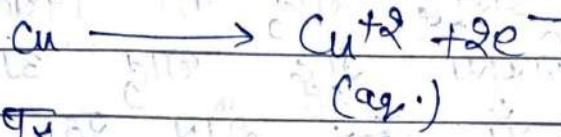


कैथोड पर

 

5. ऑन परिष्करण (मॉडल परिष्करण) - (Purification)

इस विधि द्वारा सिलिकन व जर्मेनियम अर्द्धचालकों का शोधन किया जाता है। यह विधि इस सिद्धान्त पर आधारित है कि अशुद्धियाँ ठोस अवस्था में अपेक्षा रूव अवस्था में आसानी से च्युती हैं।

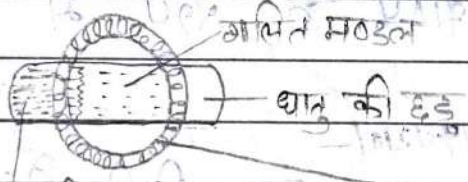

इसमें अशुद्ध धातु की छड़ को घृताकर हीटर में गर्म करते हैं जिससे छड़ के पिघलने पर अशुद्धियाँ मू रूव मॉडल में चली जाती हैं तथा शुद्ध धातु का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। यह क्रिया बार-बार दोहराने से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है।

6. वाष्प प्राक्स्था परिष्करण -

इस विधि द्वारा अशुद्ध धातु को वाष्पशील यौगिक में बदला जाता है जो उच्च ताप




पर अपघटित होकर शुद्ध धातु देते हैं।

i) मॉण्ड विधि (निकल धातु का शुद्धीकरण) -


इसमें अशुद्ध निकल धातु को

CO (कार्बन मोनोऑक्साइड) के साथ 330-350K ताप पर गर्म करने से वाष्पशील संकुल यौगिक [Ni(CO)<sub>4</sub>] (निकल टेट्रा कार्बोनिल) बनता है जिसको उच्च ताप पर गर्म करने से अपघटन द्वारा शुद्ध निकल [Ni] प्राप्त होता है।

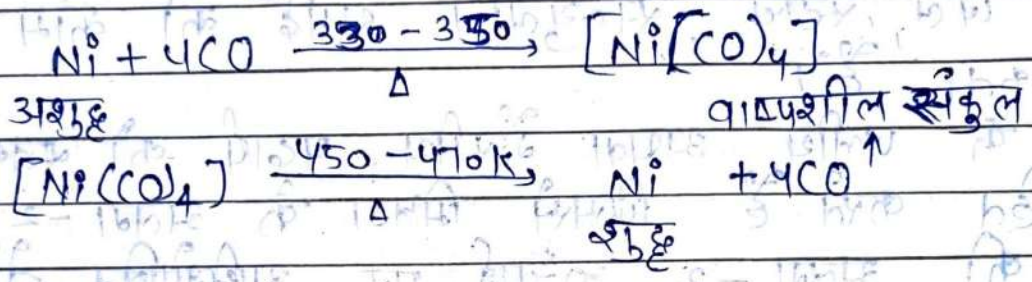

ii) वॉन आंरिकल विधि -

इस विधि द्वारा Zn, Ti आदि धातुओं का शोधन किया जाता है अशुद्ध धातु को निवर्त में आर्थोडीन के साथ गर्म करते हैं जिससे वाष्पशील धातु आर्थोडाइड प्राप्त होता है। धातु आर्थोडाइड को टंगस्टन (W) की सतह पर 1700-1800K ताप पर गर्म करने से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और आर्थोडीन गैस अलग हो जाती है।

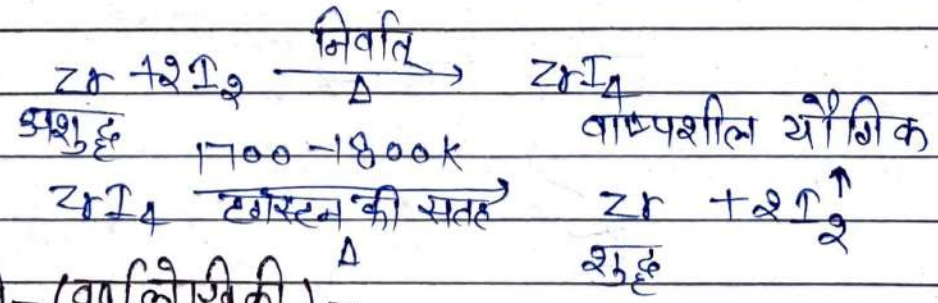

7. क्रोमैटोग्राफी - (वर्णलैखिकी) -

वे तत्व जो प्रकृति में बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं उनके मिश्रण में से घटक का पृथक्करण, पहचान तथा उनका शोधन क्रोमैटोग्राफी द्वारा किया




जाता है यह विधि अधिशोषण सिद्धान्त पर आधारित है।  
 इसमें गतिशील अवस्था द्रव तथा गैस के रूप में जबकि  
 स्थिर अवस्था गैस के रूप में होती है।

### i) स्तम्भ क्रोमैटोग्राफी - (Column Chromatography)

इसमें एक काँच का एक बेलनाकार स्तम्भ  
 होता है जिसकी भीतरी सतह पर अधिशोषक पदार्थ का  
 स्तर लगा होता है। अधिशोषक पदार्थ के रूप में एल्युमिना,  
 सिलिका जेल, स्टार्च, सैल्युलोज आदि को काम में लिया  
 जा सकता है।


मिश्रण के जलीय अथवा गैसीय पदार्थ को स्तम्भ के ऊपर  
 से प्रवाहित करते हैं जिससे मिश्रण के अलग-2 घटक  
 स्तम्भ की अलग-2 ऊँचाई पर अधिशोषित होते हैं।  
 अलग-2 घटकों को निष्कालन कर उन्हें शुद्ध अवस्था  
 में प्राप्त कर लिया जाता है।

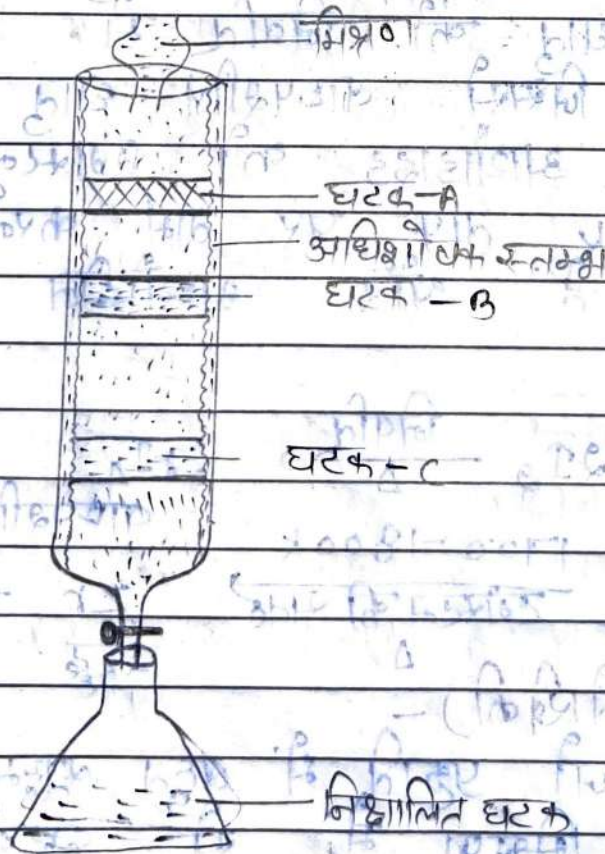



\* एल्युमिना का वैद्युत अपघटन (हॉल हेरोल्ट प्रक्रम) - शुद्ध एल्युमिना वि. का

कुचालक तथा इसका गलनांक बहुत अधिक (2323K) होता है। अतः एल्युमिना के गलनांक को कम करने तथा इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में क्रायोलाइट ( $Na_3AlF_6$ ) तथा फ्लोर स्पार ( $CaF_2$ ) मिला दिया जाता है। एल्युमिना, क्रायोलाइट तथा फ्लोर स्पार की मिश्रण को 20%, 60%, 20% के अनुपात में लिया जाता है।

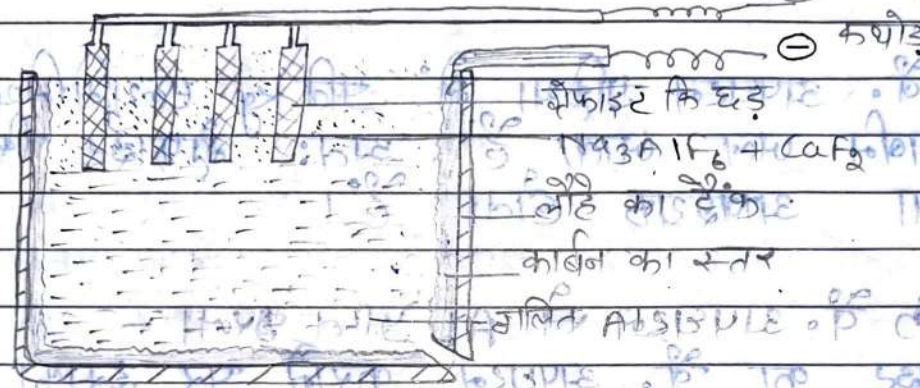





एल्युमिना का वैद्युत अपघटन लौह के एक आयताकार टैंक में किया जाता है जिसके भीतरी सतह पर कार्बन का मोटा स्तर लगा होता है जो कथोड का कार्य करता है। इसमें ऊपर कि ओर गैफाइट की छड़ें होती हैं जो एनोड का कार्य करती हैं। मिश्रण के ऊपर कार्बन चुर्पा कि परत बिछाई जाती है जो उष्मा हानि को रोकती है।

क्रियाविधि -

एल्युमिना के साथ क्रायोलाइट व फ्लोर स्पार मिलाकर इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है। जिसे गलित एल्युमियम कथोड पर जबकि CO तथा  $CO_2$  एनोड





   पर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है।

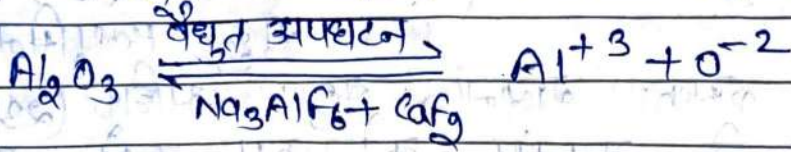


Note:- इस वै. अपघटन प्रक्रिया में प्रति kg एल्युमिनिथम उत्पादन में 5 kg कार्बन जल जाता है अतः गैफाइट की छड़ी की बदलना आवश्यक होता है।

  
\* फायोलाइट के वै. अपघटन से Al प्राप्त करना -  
 फायोलाइट का वै. अपघटन कराने पर इसका आथनन हो जाता है जिससे  $\text{AlF}_3$  प्राप्त होता है जिसका पुनः वै. अपघटन होने पर कैथोड पर एल्युमिनिथम धातु जबकि एनोड पर फ्लोरीन प्राप्त होता है।



कैथोड पर (-)

 


एनोड पर (+)

 



\* एलिंघम शीफ -

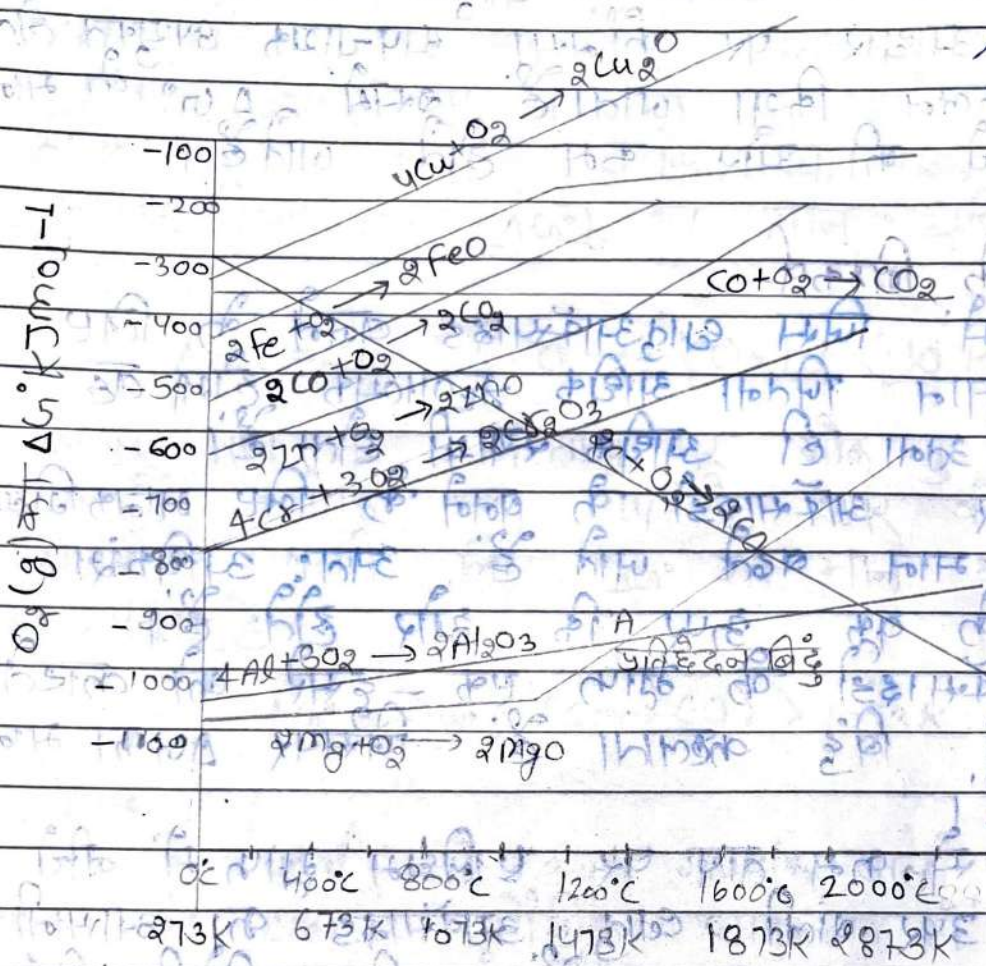

एलिंघम शीफ के ऑक्साइडों के विद्युत का एलिंघम आरेख

उष्मागतिकी नियम के अनुसार वह प्रक्रम अथवा अभि-  
 स्वतः सम्पन्न होती है जिसके लिए मानक गिब्स ऊर्जा  
 ( $\Delta G^\circ$ ) का मान ऋणात्मक होता है।

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

$$\Delta G^\circ = -ive \text{ (स्वतः प्रक्रम)}$$

ऑक्साइडों के विद्युत के लिए मानक गिब्स ऊर्जा  
 तथा परमताप के मह्य सर्वप्रथम H.C.T. एलिंघम ने




ग्राफ बनाया जो एलिंघम ग्राफ के नाम से जाना जाता है इस ग्राफ के आधार पर अलग-अलग धातुओं के ऑक्साइडों के लिए ताप के आधार पर कौनसा अपचायक उपयुक्त होता है का आकलन किया जाता है इसमें  $\Delta G^\circ$  का मान ऊपर से नीचे की ओर कम होते जाते हैं।

एलिंघम ग्राफ के निष्कर्ष-


1. एलिंघम ग्राफ में जिस धातुऑक्साइड बनने के लिए  $\Delta G^\circ$  का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह ऑक्साइड उतना ही अधिक स्थायी होता है।
2. ताप बढ़ाने पर ऑक्साइडों के बनने के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मान बढ़ते जाते हैं अतः अधिकांश ऑक्साइडों के ऋण ऊपर की ओर होते हैं।
3. यदि दो ऑक्साइडों के ग्राफ एक-दूसरे को काटते हैं वह प्रतिक्षेपी बिंदु कहलाता है जिसपर  $\Delta G^\circ$  का मान शून्य होता है।
4. प्रतिक्षेपी बिंदु से कम ताप पर एलिंघम ग्राफ में नीचे स्थित धातु उपर वाली धातु ऑक्साइड का आसानी से अपचयन कर सकता है जबकि प्रतिक्षेपी बिंदु के उच्च ताप पर यह क्रिया विपरित हो जाती है।

हैमेटाइट के अपचयन में एलिंघम ग्राफ -

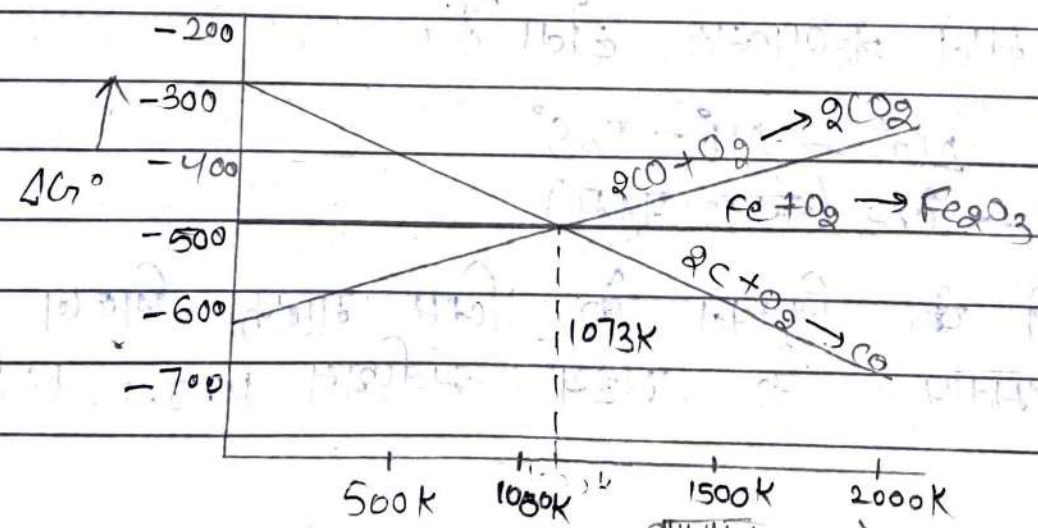




 हेमेटाइट अथवा के अपचयन में कार्बन मोनो ऑक्साइड अथवा कौक चुर्ण अपचायक के रूप में काम आता है एलिंघम ग्राफ में इनका पूर्णतः बिन्दु 1073K ताप है अतः 1073K ताप से नीचे CO एक अच्छा अपचायक होता है क्योंकि इसके ऑक्साइड बनने के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ( $\Delta G^\circ$ ) का मान अधिक ऋणात्मक होता है।



 → 1073K ताप से उच्च ताप पर कौक चुर्ण एक अच्छा अपचायक होता है क्योंकि इस ताप के अर कौक चुर्ण के ऑक्साइड बनने लिए  $\Delta G^\circ$  का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है।



\* गालक -

वे पदार्थ जो उच्च गलनांक वाली अधात्री से क्रिया कर उसे गलनीय यौगिक धातुमल में बदल देते हैं उसे गालक कहते हैं।


अधात्री + गालक → धातुमल  
गालक ही प्रकार के होते हैं।

- 1. अम्लीय गालक
- 2. क्षारीय गालक

1. अम्लीय गालक




वे गालक जो क्षारीय अशुद्धि को दूर करने में काम आते हैं उन्हें अम्लीय गालक कहते हैं।

Eg  $SiO_2$

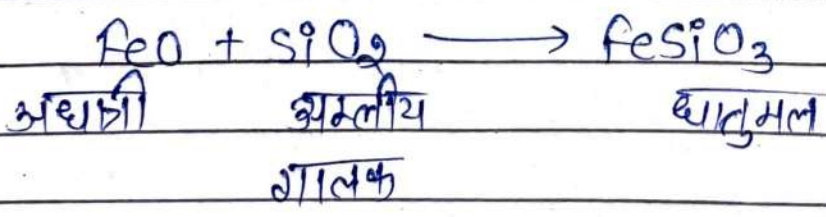



  28 क्षारीय गालक  
वे गालक जो अम्लीय अभुद्धियों को दूर करने के काम आते हैं उन्हें क्षारीय गालक कहते हैं।  
Ex.  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$

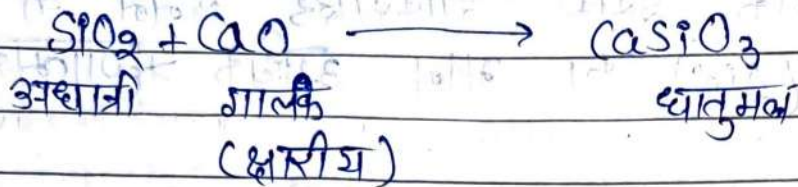

समी (2) - (1)

Q. 40.

